

# ThermTec

WILD Serie

Wärmebildmonokular

# Wild Series Handbuch

Version 1.0.01



Download on the  
App Store

GET IT FOR  
Android




# Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Thermtec Technology Co., Ltd., dass die Modelle WILD325, WILD335, WILD335L, WILD635, WILD635L, WILD650 und WILD650L der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.



Frequenzbänder (Wi-Fi): 2.412-2.472 MHz  
Maximale Sendeleistung (Wi-Fi): <14 dBm



Laser-Entfernungsmesser  
Laserprodukt: Klasse 1  
Wellenlänge: 905 nm  
Maximale Leistung: 1 mW

Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse:  
<https://www.maximtac.de/media/EU-DoC-Wild.pdf> verfügbar.

Herstellerangaben: Thermtec Technology Co., Ltd. No.181 Wuchang Avenue, Yuhang District, Hangzhou, 310023, China Tel. +86 (0) 571 8797 8057 Mail [support@thermeyer.com](mailto:support@thermeyer.com) Web: [www.thermeyer.com](http://www.thermeyer.com)

## **Import - Verkauf - Beratung -Service:**

### **Maximtac e.K.**

Marktring 6-8  
49191 Belm Deutschland  
[info@maximtac.de](mailto:info@maximtac.de)  
[www.maximtac.de](http://www.maximtac.de)  
Tel. +4954068139613  
WEEE-Reg.-Nr. DE 16532865

## **Import - Verkauf - Beratung:**

### **LIPPEJAGD Brinkmann GmbH**

Hansastr. 28  
59557 Lippstadt  
[info@lippejagd-brinkmann.de](mailto:info@lippejagd-brinkmann.de)  
[www.lippe-jagdshop.de](http://www.lippe-jagdshop.de)  
Tel.: +49(0) 2941 28 62 60  
WEEE-Reg.-Nr. DE78490621

## Sicherheitsinformationen

**Hinweise:** Richten Sie das Objektiv des Geräts **niemals** direkt auf intensive Wärmequellen wie die Sonne oder Lasergeräte. Das kann inneren Komponente dauerhaft beschädigen.

### Vorsicht, Gefahr des Verschluckens

Geben Sie dieses Gerät nicht in die Hände von kleinen Kindern. Bei unsachgemäßer Handhabung können sich kleine Teile lösen, die verschluckt werden können.

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen (unter - 20°C und über + 50°C) aus.
- Um das Produkt bei Regen zu verwenden, stellen Sie zunächst sicher, dass die USB Abdeckung an der Seite der Wärmebildkamera fest verschlossen ist.
- Lagern Sie das Gerät immer in einem trockenen, gut belüfteten Raum.
- Das Produkt darf nur an eine USB-Typ-C-Schnittstelle angeschlossen werden.
- Wird die Wärmebildkamera längere Zeit nicht verwendet, sollte sie während der Lagerzeit alle 3 Monate aufgeladen werden.
- Verhindern Sie, dass harte Gegenstände mit dem Objektiv und dem Okular der Wärmebildkamera kollidieren, um eine Beschädigung der optischen Linse zu vermeiden.

### Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das WEEE-Symbol auf den Produkten und/oder den Begleitpapieren weist darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll vermischt werden dürfen. Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Behandlung, Verwertung und zum Recycling zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern ist es auch möglich, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler zurückzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Schutz der Umwelt und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf den Menschen und seine Umgebung, die durch unsachgemäße Handhabung von Abfällen entstehen können.

Nähere Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Gemäß der staatlichen Gesetzgebung können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfällen Bußgelder verhängt werden.

### **Für Geschäftskunden innerhalb der Europäischen Union**

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten an Ihren Händler oder Lieferanten, von dem Sie weitere Informationen erhalten können.

### **Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union**

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.


### **Verwendungszweck**

Das Gerät ist für die Anzeige von Wärmesignaturen bei der Naturbeobachtung, der Fernbeobachtung bei der Jagd und für den zivilen Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Der Hersteller und der Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

### **Laser**

Achten Sie bei Verwendung eines Lasergeräts darauf, dass das Objektiv des Geräts nicht dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Andernfalls könnte es durchbrennen. Die vom Gerät abgegebene Laserstrahlung kann zu Augenverletzungen, Hautverbrennungen oder der Entzündung brennbarer Substanzen führen. Bevor Sie die Laser-Entfernungsmessung aktivieren, vergewissern Sie sich, dass sich weder Menschen noch brennbare Substanzen vor der Laserlinse befinden. Die Wellenlänge beträgt 905 nm und die maximale Leistung liegt unter 1 mW. Dieses Laserprodukt ist gemäß IEC 60825-1:2014 als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.



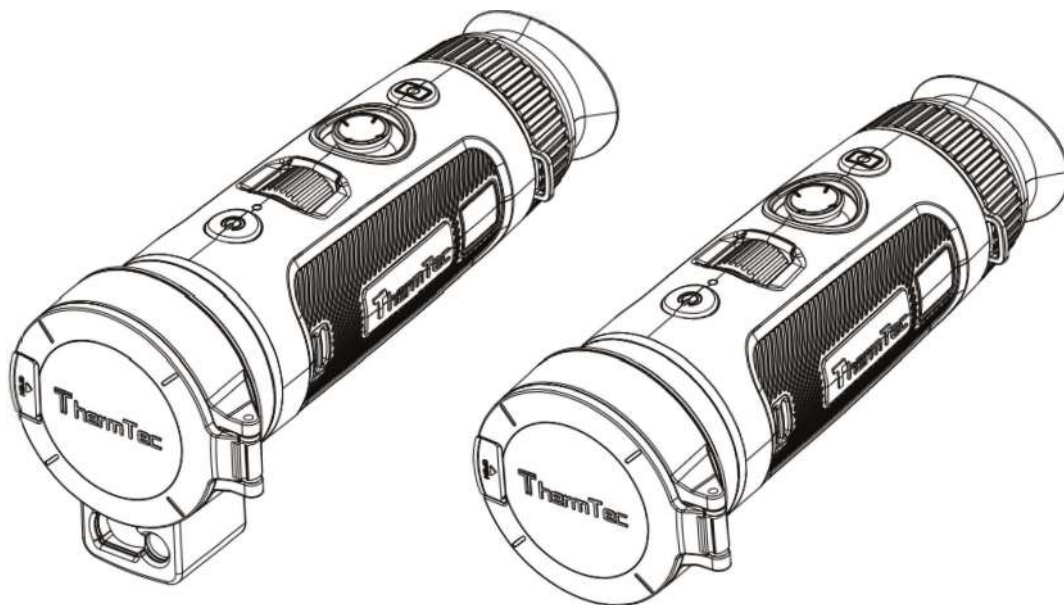

# Inhalt

Zum Handbuch	04	3.3.3.2 AI und Laser-Entfernungsmesser	13
Gesetzliche Bestimmungen	06	3.3.3.3 Farbeinstellung	13
1. Einführung	07	3.3.3.4 Zielumrissmodus	14
1.1 Gerätebeschreibung	07	3.3.4 Aufnahme	15
1.2 Eigenschaften	07	3.4 Einstellungen	15
1.3 Anwendungen	07	3.4.1 Bildeinstellung	15
1.4 Beschreibung	08	3.4.2 System Einstellungen	17
2. Lieferumfang	09	3.4.3 Netzwerkverbindung	25
3. Betriebshandbuch	10	3.4.3.1 App runterladen	26
3.1 Aufladen	10	3.4.3.2 Verbindung über Hotspot	26
3.2 An/Aus	11	3.4.4 Daten herunterladen	27
3.3 Tasten und Bedienelemente	11	3.5 Externe Videos / Daten	29
3.3.1 Tastenkombinationen und Einführung	11	3.6 System-Software-Upgrade	29
3.3.2. Objektiv-Einstellung	12	4. Technische Daten	31
3.3.3 Joystick-Einstellung	12	4.1 Produktgröße & Zeichnung	31
3.3.3.1 Digitaler Zoom	12	4.2 Spezifikation	33

# Zum Handbuch

COPYRIGHT © 2024 ThermTec Technology Co., / Thermfox GmbH / ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Sämtliche Informationen, darunter unter anderem Texte, Bilder und Grafiken, sind Eigentum von ThermTec Technology Co., Ltd. oder seinen Tochtergesellschaften (im Folgenden „ThermTec“ genannt). Dieses Benutzerhandbuch (im Folgenden „das Handbuch“ genannt) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ThermTec oder Maximtac weder teilweise noch vollständig reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anders angegeben, übernimmt ThermTec keinerlei Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf das Handbuch. Dieses Handbuch gilt für Wärmebildmonokulare.

Das Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle weiteren Informationen im Folgenden dienen nur der Beschreibung und Erläuterung. Die im Handbuch enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Marke

ThermTec und andere Warenzeichen und Logos von ThermTec sind Eigentum von ThermTec in verschiedenen Rechtsordnungen. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

## Haftungsausschluss

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, werden dieses Handbuch und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software und Firmware "wie gesehen" und "mit allen Fehlern und Irrtümern" bereitgestellt. ThermTec übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Verwendung des Produkts durch Sie erfolgt auf eigene Gefahr. In keinem Fall ist ThermTec Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, unter anderem, Schäden für den Verlust von Geschäftsprofits, Geschäftsunterbrechung oder Datenverlust, Beschädigung von Systemen oder Verlust von Dokumentationen, unabhängig davon, ob sie auf Vertragsbruch, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Produkthaftung oder anderweitig in Verbindung mit der Nutzung des Produkts beruhen, selbst wenn ThermTec auf die Möglichkeit solcher Schäden oder Verluste hingewiesen wurde.

Sie erkennen an, dass der Inhalt des Internets gewisse Sicherheitsrisiken birgt und ThermTec keine Verantwortung für Betriebsstörungen, Datenschutzverletzungen oder andere Schäden, die aus Cyberangriffen, Hackerangriffen, Vireninfectionen oder anderen Internet-Sicherheitsrisiken resultieren übernimmt. ThermTec wird jedoch bei Bedarf zeitnah technische Unterstützung leisten.

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zu verwenden und Sie sind allein dafür verantwortlich, dass Ihre Verwendung mit dem geltenden Recht übereinstimmt. Insbesondere sind Sie dafür verantwortlich, dieses Produkt in einer Weise zu nutzen, die nicht gegen die Rechte Dritter verstößt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veröffentlichungsrechte, Rechte an geistigem Eigentum oder Datenschutz- und andere Persönlichkeitsrechte. Sie dürfen dieses Produkt nicht für verbotene Endzwecke verwenden, einschließlich der Entwicklung oder Herstellung von Massenvernichtungswaffen, der Entwicklung oder Herstellung chemischer oder biologischer Waffen, jeglicher Aktivitäten im Zusammenhang mit nuklearen Sprengstoffen oder unsicheren nuklearen Brennstoffkreisläufen oder zur Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen.

Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat letzteres Vorrang.





# Gesetzliche Bestimmungen



Dieses Produkt und - gegebenenfalls - das mitgelieferte Zubehör tragen das „CE“-Kennzeichen und entsprechen daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen, die in der Richtlinie 2014/53/EU (RED), Richtlinie 2014/30/EU (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (NSR), Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) aufgeführt sind.



Dieses Produkt und - falls zutreffend - auch das mitgelieferte Zubehör sind mit "RoHS" gekennzeichnet und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ("RoHS recast" oder "RoHS 2").



Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)



Richtlinie 2006/66/EG und ihre Änderung 2013/56/EU (Akkurichtlinie): Dieses Produkt enthält einen Akku, der innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Akkus/Batterien an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

# 1 Einführung

## 1.1 Gerätebeschreibung

Das Wärmebildmonokular der Wild-Serie ist mit einem NETD-freien 18 mk, 12 µm ungekühlten Infrarotdetektor und einem hochauflösenden 1024 x 768 AMOLED-Display ausgestattet. Mit dem AI-Bilderkennungsalgorithmus erhält es bei verschiedenen Lichtverhältnissen, selbst bei völliger Dunkelheit, klare Ansichten und liefert zuverlässige und qualitativ hochwertige visuelle Bilder für Nachtaktivitäten. Es kann auch das sich bewegende Ziel sehen und die Außenbedingungen erfüllen. Das Gerät kann vielseitig zum Suchen und Retten, Jagen usw. eingesetzt werden.

## 1.2 Eigenschaften

- 12 µm ungekühlter Infrarotdetektor, NETD weniger als 18 mk
- 1x-4x stufenloser Digitalzoom;
- Kombination aus LRF-Boost, KI und Laser-Entfernungsmesser
- Verschiedene Farbeinstellungen;
- Joystick-Steuerungsdesign, Radfokussierung ermöglicht Einhandbedienung
- Detektor-Anti-Brenn-Mechanismus;
- F=0.9 Blende
- AMOLED Bildschirm Auflösung 1024\*768
- Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb mit Lithiumbatterie

## 1.3 Anwendungen

- Tierbeobachtung
- Personenrettung
- Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden

## 1.4 Beschreibung

- ① Objektiv-Abdeckung
- ② Power-Taste
- ③ Fokussierungsknopf
- ④ Joystick
- ⑤ Schaltfläche „Aufnahme/Foto“
- ⑥ Dioptrienrad
- ⑦ Okularabdeckung
- ⑧ Batteriefach
- ⑨ USB-C-Anschluss
- ⑩ Distanzmesser (L-Serie)



## 2 Lieferumfang



Gerät (x1)



Handbuch (x1)



Halsschlaufe(x1)



Handschlaufe(x1)



Tasche (x1)



Ladegerät (X1)



Objektiv-Putztuch (x1)



USB-C Kabel (x1)



18650 Batterien (X2)

**WILD** Serie

# 3 Betriebshandbuch

## 3.1 Aufladen

Hier sind zwei Methoden, mit denen wir das Gerät aufladen können.

Verbinden Sie das Gerät und das Netzteil direkt mit einem Typ-C-Kabel, um die Batterien im Gerät aufzuladen.



- Heben Sie die Abdeckung vom USB-Anschluss ab.
- Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den USB-Anschluss.
- Stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine USB-Stromquelle.

Batterieladung:

Die Wild-Serie verfügt über ein austauschbares Batteriedesign. Die Akkus können entnommen und direkt aufgeladen werden, was die Lebensdauer des Geräts erheblich verlängert.



Hinweis

- Der Akku sollte vor der Verwendung vollständig aufgeladen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte der Akku herausgenommen werden.
- Wenn Sie die Batterien bei Regen wechseln, öffnen Sie die Batteriabdeckung, entnehmen den Akku und lassen das Gerät trocknen.

## 3.2 An / Aus

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.



## 3.3 Tasten und Bedienelemente

### 3.3.1 Tastenkombinationen und Einführung

Bevor Sie das Hauptmenu aufrufen							
	kurzes Drücken		langes Drücken		doppelt kurz drücken		
An/Aus Taste	Standby Modus		An / Aus		N/A		
Foto Taste	Foto speichern		Video aufnehmen		N/A		
Joystick	Auf	Runter	Links	Rechts		Mitte	
	Zoom rein	Zoom raus	Distanz- messer	kurzes Drücken	langes Drücken	kurzes Drücken	doppelt kurz drücken
				Farbwechsel	Ziel-Umrandungs Modus	Kalibration	Menu
Nach dem Aufrufen des Hauptmenü							
Joystick	Auf	Runter	Links	Rechts	kurz drücken		
	Im Menu nach oben	Im Menu nach unten	Das Sub-Menu verlassen	das Sub-Menu öffnen	bestätigen		

### 3.3.2 Objektiv-Einstellung


#### Dioptrieneinstellung

Schauen Sie durch das Okular und passen Sie die Position der Dioptrienstufe an, um die Bildschärfe auf dem Display zu optimieren.



#### Objektivfokussierung



Passen Sie den Objektivfokus manuell an, wenn Sie die Szene nicht klar sehen können.

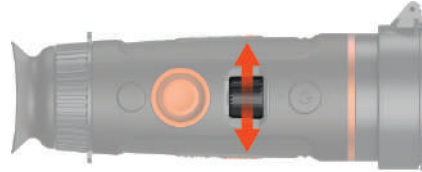

### 3.3.3 Joystick-Einstellung


#### 3.3.3.1 Zoomen

Drücken Sie den Joystick nach vorne, um hineinzuzoomen, und umgekehrt.

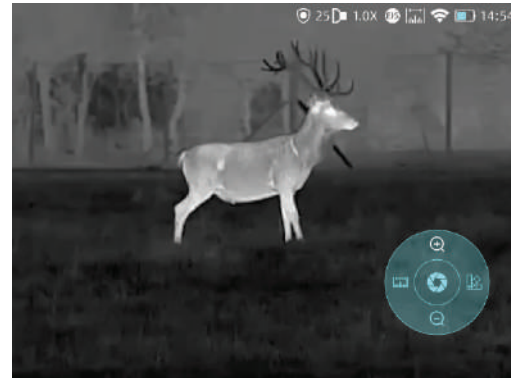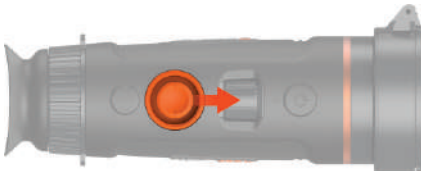

### 3.3.3.2 AI und Laser-Entfernungsmesser

Drücken Sie den Joystick nach links und halten Sie diesen gedrückt, um den AI-Entfernungsmesser oder den Laser-Entfernungsmesser zu aktivieren.

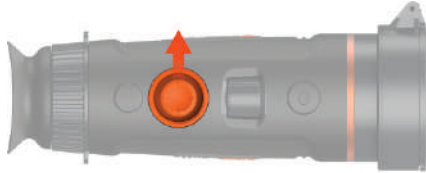

Hinweis: Der Laser-Entfernungsmesser ist nur für die Wild LRF-Serie verfügbar.



### 3.3.3.3 Farbeinstellung

Drücken Sie den Joystick kurz nach rechts, um die Farbe zu wechseln.






Es gibt insgesamt sechs Farben:  
(weiß heiß, schwarz heiß, rot heiß, grün, golden, violett) zur Auswahl durch den Benutzer



Weiss



Schwarz

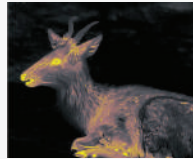

Golden



Rechts




Grün



Violett

### 3.3.3.4 Zielumrissmodus

Drücken Sie den Joystick lange nach rechts, um in den Zielumrissmodus zu gelangen.

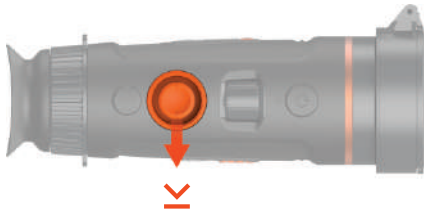

### 3.3.4 Aufnahme

#### Bilderfassung

Drücken Sie die Aufnahmetaste, um Fotos aufzunehmen. Dann blinkt das Fotosymbol in der oberen linken Ecke einmal.



### Videoaufnahme

Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt, um Videos aufzunehmen. Dann beginnt das Aufnahmesymbol in der oberen linken Ecke zu blinken und die Aufnahme beginnt mit der Zeitmessung. Drücken und halten Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen..




## 3.4 Einstellung


Mit einem Doppelklick auf den Joystick, können Sie das Einstellungsmenü aufrufen. Hinweis: Wählen Sie durch Bewegungen des Joysticks den Menüpunkt aus und drücken Sie kurz auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen.

### 3.4.1 Bildeinstellung

#### Bilderfassung

Drücken Sie diese Taste, um das Menü „Bildeinstellungen“ aufzurufen. Es gibt fünf Untermenüs für die Bildeinstellung: „Bildmodus“, „Schärfe“, „Rauschunterdrückung“, „Helligkeit“ und „Kontrast“.

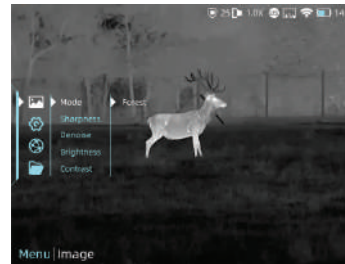

<b>Bildeinstellungen</b>		
	Wald	Bildeinstellungen
<b>Schärfe</b>	0-10	<p>Passen Sie die Bildschärfe an, um die Bildkante schärfer zu machen. Der empfohlene Wert ist 5</p> 
<b>Rauschen</b>	0-10	<p>Passen Sie das Bildrauschen an, um das Bild sauberer zu machen. Der empfohlene Wert ist 5.</p>
<b>Helligkeit</b>	1-10	<p>Passen Sie die Bildhelligkeit an, um das Bild heller zu machen. Der empfohlene Wert ist 5.</p>
<b>Kontrast</b>	1-10	<p>Passen Sie den Bildkontrast an, um das Ziel im Bild hervorzuheben. Der empfohlene Wert ist 5.</p>

### 3.4.2 System Einstellungen


Drücken Sie den Joystick, um die Einstellung zu bestätigen und das Systemeinstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie durch Bewegen des Joysticks aus und drücken Sie kurz auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen.

System Einstellungen		
<b>Kalibration</b>		 <p>Der Bildkorrekturmodus kann auf „Auto“ oder „Manuell“ eingestellt werden.</p>
<b>OSD</b>		 <p>Aktivieren Sie diese Funktion, um zu entscheiden, ob die Menüsymbole in den aufgezeichneten Videos angezeigt werden.</p>

## Anti-Burn



Anti-Burn-Funktion des Detektors, kann ein-/ausgeschaltet werden.

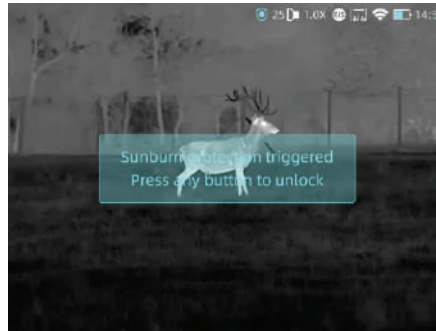
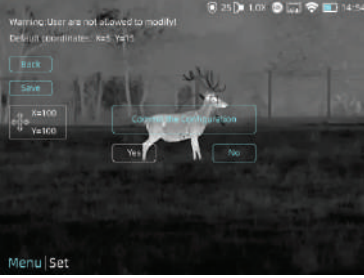
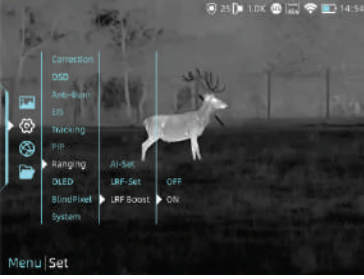


Sobald schädliche Strahlen der Sonne oder Laser für den Detektor erkannt werden, aktiviert das System automatisch den Schutz.

### Hinweis:


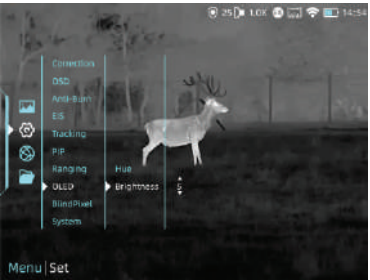
Bitte beachten Sie, dass die Schutzfunktion "Anti-Burn" eine gewisse Leistungsminderung (5-8%) des Sensors mit sich führt, dafür aber den Detektor vor schädlichen Strahlern schützt.

<p><b>EIS</b></p>			<p>Elektronische Bildstabilisierung. Es kann in den Systemeinstellungen ein-/ausgeschaltet werden.</p>
<p><b>Tracking</b></p>			<p>Aktivieren Sie die Wärmeverfolgung, um das Ziel mit der höchsten Temperatur in Echtzeit auf dem Bildschirm zu markieren.</p>
<p><b>BIB</b></p>			<p>Im Bild ist das Bild von der Mitte des Kreuzes aus 2x vergrößert.</p>

	<p>AI-Einstellung</p>		<p>Passen Sie die Größe der Ziele an. Alle Ziele können ein-/ausgeschaltet werden.</p>
<p>Distanz- messer</p>	<p>LRF-Set</p>		<p>Es enthält die Standardinformationen des LRF-Standorts. Warnung: In diesem Abschnitt sind keine Änderungen zulässig.</p>
	<p>LRF Boost</p>		<p>In Kombination mit einem KI-Entfernungsmesser kann es das anvisierte Ziel mit einem Laser-Entfernungsmesser präzise messen und die Entfernungen verschiedener Ziele in derselben Szene berechnen.</p>



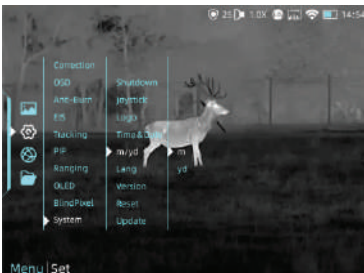
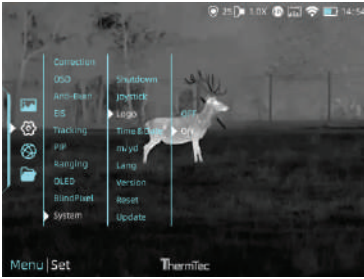





Die vom Gerät abgegebene Laserstrahlung kann zu Augenverletzungen, Hautverbrennungen oder der Entzündung brennbarer Substanzen führen. Bevor Sie die Laser-Entfernungsmessung aktivieren, vergewissern Sie sich, dass sich weder Menschen noch brennbare Substanzen vor der Laserlinse befinden


<p><b>OLED</b></p>	<p>Farbe</p>		<p>Grau, Blau, Lila und Rot sind für den OLED-Farbtone optional.</p>
	<p>Helligkeit</p>		<p>Hier kann die Helligkeit angepasst werden, um das Bild heller oder dunkler zu machen. Der Wert kann auf 1-5 eingestellt werden.</p>
<p><b>defekte Pixel</b></p>			<p>Der blinde Pixel im Bild kann ersetzt werden. Wir könnten Bindepixel ersetzen, die aktuellen Einstellungen speichern oder sie abbrechen.</p>

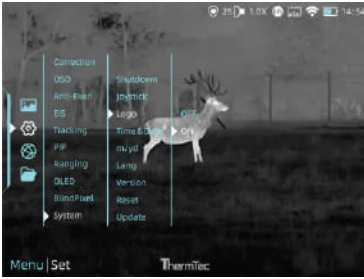

	Abschalten		<p>Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach 30 oder 60 Minuten abschaltet, oder Sie können die Funktion ausschalten.</p>
System	Joystick		<p>Passen Sie den Empfindlichkeitsbereich des Joysticks in jede Richtung an, damit er besser an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden kann.</p>

<b>System</b>	Logo	 <p>The screenshot shows the ThermTec menu with the 'Logo' option highlighted in blue. The menu items are: Connection, OSD, Anti-Blur, ES, Tracking, PIP, Ramping, OLED, BlindPixel, system, Shutdown, Joystick, Logo, Time &amp; Date, m/yd, Lang, Version, Reset, and Update. The ThermTec logo is visible at the bottom right of the screen.</p>	<p>Das Logo ThermTec auf dem Bildschirm kann ein- oder ausgeschaltet werden.</p>
	Zeit	 <p>The screenshot shows the ThermTec menu with the 'Time &amp; Date' option highlighted in blue. The menu items are: Connection, OSD, Anti-Blur, ES, Tracking, PIP, Ramping, OLED, BlindPixel, system, Shutdown, Joystick, Logo, Time &amp; Date, m/yd, Lang, Version, Reset, and Update. The current time and date are displayed as 10:11 on 11/11/18.</p>	<p>Zeit und Datum können hier eingestellt werden.</p>
	Datum	 <p>This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Time &amp; Date' option highlighted in blue.</p>	
	M/yd	 <p>The screenshot shows the ThermTec menu with the 'm/yd' option highlighted in blue. The menu items are: Connection, OSD, Anti-Blur, ES, Tracking, PIP, Ramping, OLED, BlindPixel, system, Shutdown, Joystick, Logo, Time &amp; Date, m/yd, Lang, Version, Reset, and Update.</p>	<p>Die Einheit der Messstrecke kann auf Meter oder Yard eingestellt werden.</p>


	<p>Sprache</p>	 <p>Hier kann die Systemsprache eingestellt werden.</p>
<p>System</p>	<p>Version</p>	 <p>Sie können die Informationen über die aktuelle Version hier überprüfen.</p>
	<p>Werks- einstellung</p>	 <p>Die Einstellungen der Bilder können hier zurückgesetzt werden.</p>

<p><b>System</b></p>	<p>Update</p>		<p>Sie können das Gerät hier aktualisieren.</p>
----------------------	---------------	---	---

EIS-Funktion: Schalten Sie die EIS-Funktion ein, um die Auswirkungen von Körperschütterungen auf das Bild zu verringern und das Bild bei der Beobachtung von weit entfernten Zielen stabil zu halten. Bitte beachten Sie, dass die Vergrößerung dann auf 1.1 steigt. Die Stabilisierung benötigt ca. 10% des Bildrandes.

### 3.4.3 Netzwerkverbindung

Wählen Sie das Internet-Symbol und drücken Sie den Joystick, um das Menü Netzwerkverbindung aufzurufen.

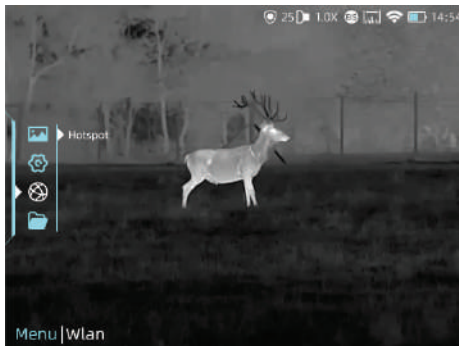


### 3.4.3.1 App runterladen

Sie können die "ThermTec Outdoor"-APP über den QR-Code auf der Verpackung, im Benutzerhandbuch oder unten herunterladen.



### 3.4.3.2 Verbindung über Hotspot

- Schalten Sie den Hotspot des Geräts ein.

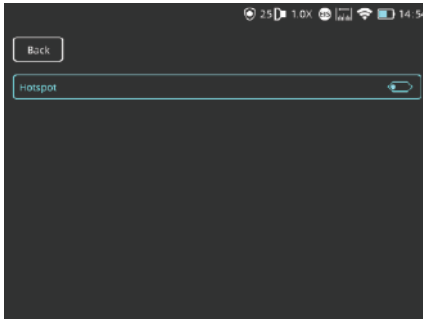

- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät oder Tablet mit dem WLAN-Hotspot des Geräts. Nach der
- Verbindung können Sie Ihr Gerät frei mit der APP (ThermTec Outdoor) steuern.

### 3.4.4 Daten herunterladen


Wählen Sie Dateien und drücken Sie den Joystick, um die Dateien aufzurufen. Wählen Sie die Untermenüs "Bilder" und "Videos", um die Bilder und Videos anzusehen und abzuspielen.

#### Bilder und Videos anschauen

- Drücken Sie den Joystick, um die Bildauswahl zu bestätigen.




- Nachdem Sie ein bestimmtes Bild ausgewählt haben, drücken Sie den Joystick, um weitere Operationen für das Bild aufzurufen, z. B. Löschen, Prüfen des nächsten Bildes oder Löschen aller Bilder.

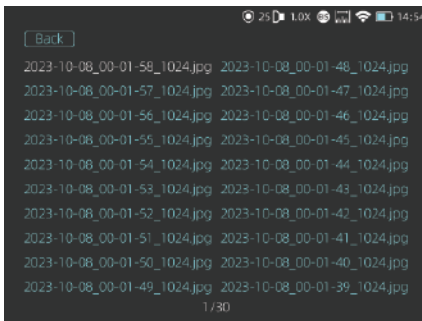


## Video anschauen

- Wählen Sie Aufnahme und drücken Sie den Joystick, um die Videolisten aufzurufen.
- Wählen Sie ein bestimmtes Video aus, und drücken Sie den Joystick, um das Video zu prüfen.

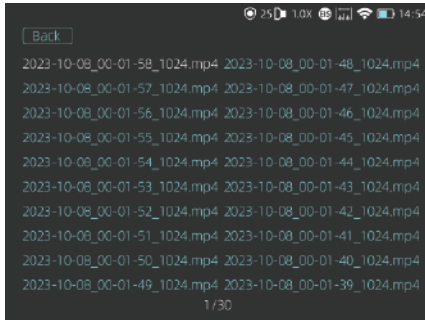

- Hier können weitere Operationen durchgeführt werden, z. B. das Löschen des Videos, die Überprüfung des nächsten Videos, das Anhalten des Videos oder das Löschen aller Videos.



## 3.6 System-Software-Upgrade

Das Wärmebildmonokular der Wild-Serie unterstützt die "ThermTec Outdoor"-APP, mit der Sie das Bild der Wärmebildkamera über Hotspot in Echtzeit auf Ihr Smartphone oder Tablet übertragen können.

### Upgrade mit der APP

- Öffnen Sie die ThermTec Outdoor APP.
- Schalten Sie den Hotspot des Geräts ein und verbinden Sie ihn mit dem Mobiltelefon.
- Wählen Sie Update in den Menüoptionen.
- Das Herunterladen und Aktualisieren ist ein kontinuierlicher Prozess, wenn ein Update vorhanden ist.
- Nach Abschluss der Aktualisierung wird das Gerät neu gestartet.




## Upgrade mit dem PC

- Laden Sie das entsprechende Aktualisierungspaket von der Website [www.thermeyer-tec.com](http://www.thermeyer-tec.com) herunter. Verbinden Sie das Gerät über ein Typ-C-Datenkabel mit dem PC.









- Kopieren Sie die zugehörige Aktualisierungssoftware auf den Speicherplatz von Wild. Drücken Sie den Joystick, um das Update-Symbol auszuwählen, woraufhin das System "Update" anzeigt.

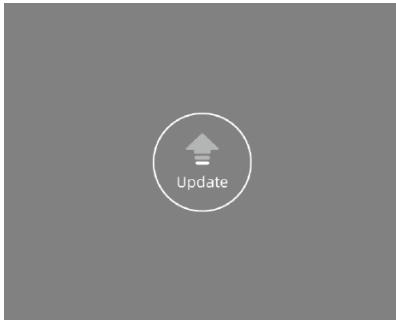



- überprüfen Sie die Softwareversion bei "Version"

# 4 Technische Daten

## 4.1 Produktgröße & Zeichnung

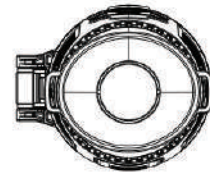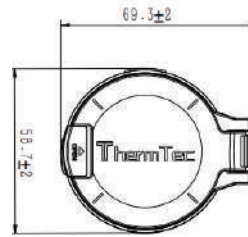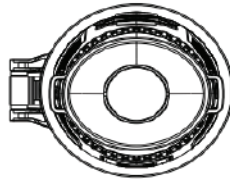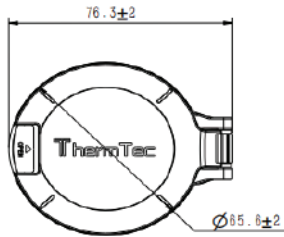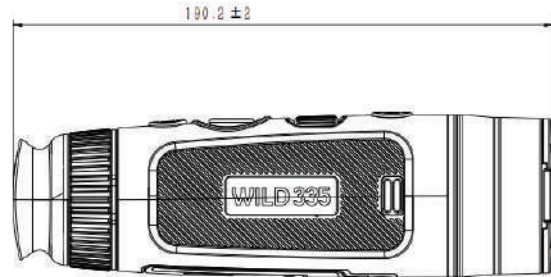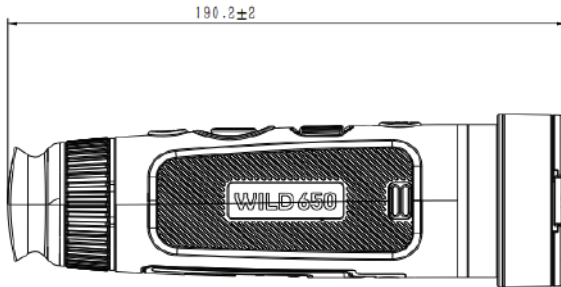

Hinweis: Wild325, Wild335 und Wild635 haben die gleiche Größe.

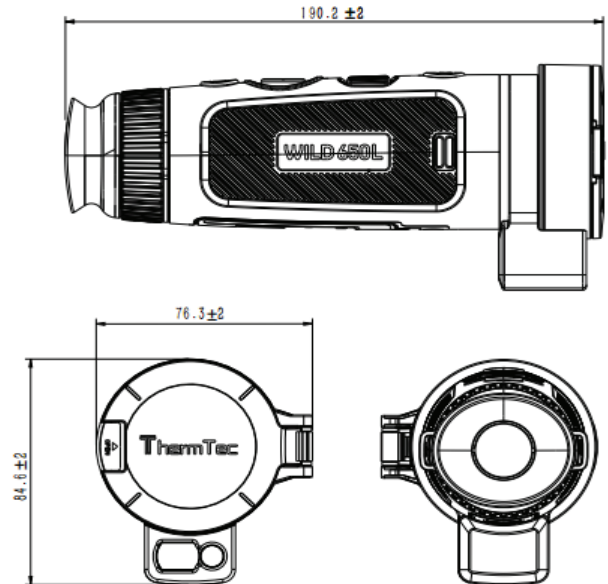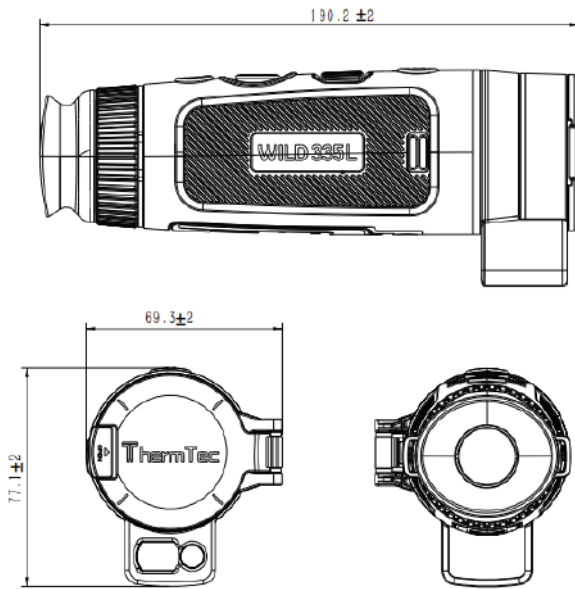

Hinweis: Wild335L & Wild635L haben die gleiche Größe.

## 4.2 Spezifikationen

Model	Wild325	Wild335	Wild635	Wild650
-------	---------	---------	---------	---------

Microbolometer				
Auflösung	384x288		640x512	
Pixel Grösse	12µm			
Sensitivität	18mk@300k			
Wellenbereich	8-14µm			
Bildfrequenz	50HZ			
Reichweite	1300m	1800m	1800m	2600m

Optik				
Objektiv	25mm/F0.8	35mm/F0.8	35mm/F0.9	50mm/F0.9
Sichtwinkel	10.5° x 7.9	7.5° x 5.6°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
Vergrößerung	2.4X	3.3X	2.0X	2.8X
Digital Zoom	1-4X kontinuierlicher Zoom			
Dioptrie	±5D			

Bildschirm	
Bildschirmart	AMOLED
Auflösung	1024x768
Bildschirmgrösse	0.39 inch
Farbpaletten	6
Bild-Modis	Wald / Zielumrandung

Funktion	
Video/Fotos abspielen	Ja
Sprachen	Mehrsprachig
interner Speicher	64GB
BIB	Ja
AI LRF	Ja
HotSpot-Track	Ja
Alarmierung	Ja
OSD Aufnahme	Ja
Sonnenschutz	Ja
Bildstabilisation	Ja

Batterie	
interne Batterie	Auswechselbare und wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie (18650x1)
Batteriedauer	10h 8h

Anschluss	
Type-C	Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung
Hotspot	Ja, App-Fernbedienung

Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	-20°C→+50°C			
Schutz	IP67			
Gewicht, g	470±5g	485±5g	475±5g	510±5g
Grösse,mm	190.2(L)x69.3(W)x58.7(H)			190.2(L)x76.3(W) x65.6(H)

Zubehör	
externes Kabel	USB cable
anderes Zubehör	Handschlaufe/Schutztasche/Staubschutztuch, Aufladegerät

## Spezifikationen- Wild

Model	Wild335L	Wild635L	Wild650L
-------	----------	----------	----------

### Microbolometer

Auflösung	384x288	640x512	
Pixel Grösse	12µm		
Sensitivität	18mk@300k		
Wellenbereich	8-14µm		
Bildfrequenz	50HZ		
Reichweite	1800m	1800m	2600m

### Optik

Objektiv	35mm/F0.8	35mm/F0.9	50mm/F0.9
Sichtwinkel	7.5° x 5.6°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°
Vergrößerung	3.3X	2.0X	2.8X
Digital Zoom	1-4X kontinuierlicher Zoom		

### Bildschirm

Bildschirmart	AMOLED		
Auflösung	1024x768		
Bildschirmgrösse	0.39 inch		
Farbpaletten	6		
Bild-Modis	Wald / Zielumrandung		

### Funktionen

Bild-Modis	Ja		
------------	----	--	--

Sprachen	Multiple-Sprachen		
interner Speicher	64GB		
BIB	Ja		
LRF Boost	Ja		
HotSpot-Track	Ja		
Alarmierung	Ja		
OSD Aufnahme	Ja		
Sonnenschutz	Ja		
Bildstabilisation	Ja		

### Batterie

interne Batterie	Auswechselbare und wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie (18650x1)		
Batteriedauer	10h	8h	

### Anschlüsse

Type-C	Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung		
Hotspot	Ja, App-Fernbedienung		

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C~+50°C		
Schutz	IP67		
Gewicht, g	515±5g	505±5g	540±5g
Grösse, mm	190.2(L)x69.3(W)x77.1(H)		190.2(L)x76.3(W) x84.6(H)

### Zubehör

externes Kabel	USB Kabel		
anderes Zubehör	Handschlaufe/Schutztasche/Staubschutztuch		

### Distanzmesser

Sicherheitsklasse	Klasse 1		
Wellenlänge	905nm		
Reichweite	1000m		
Genauigkeit	±1m		

ThermTec